


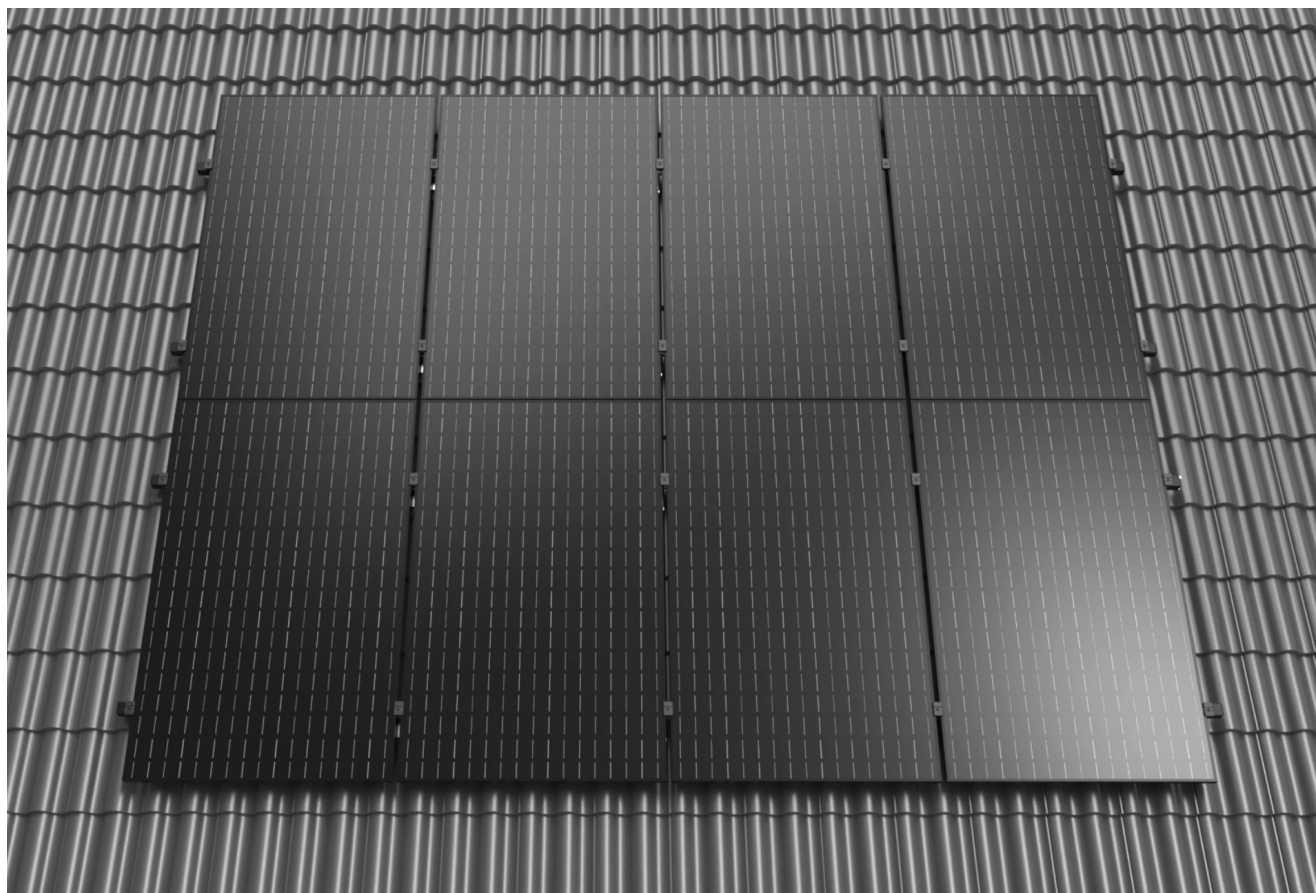

Tak med panner | Bærelekt

Følg alltid monteringsanvisningene i Nordmount Planner, Nordmounts konfigurator.

Mounting kit

Art no 1357 – NM Hyper Meta

Art no 1916 – NM Hyper Rail Silver


Art no 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver

Art no 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver


Art no 2919 – NM Hyper End Cap

Art no 1308 – NM Hex 8 Socket


Art no 63191000 – NM Screw

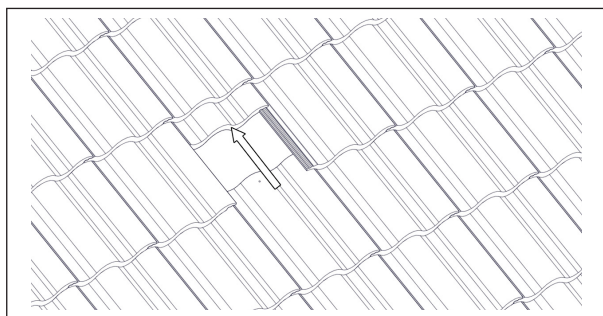


1.

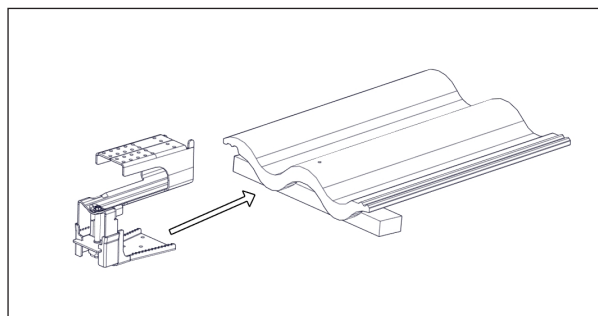


2.

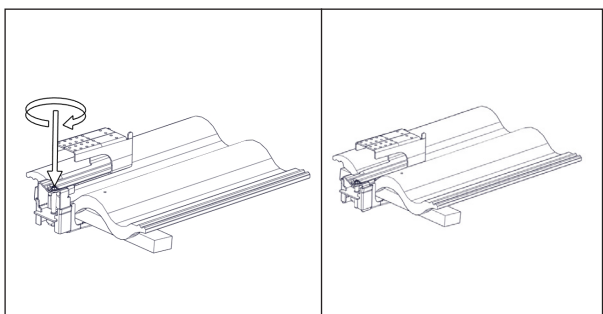


3. Skru til braketten klemmer inn i lekten, men maks inntil 5 Nm. Hex 8.

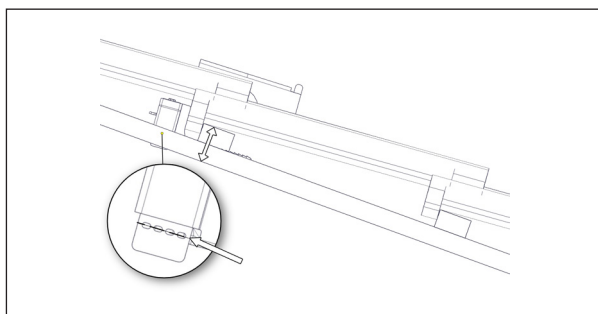

4. Hvis tykkelsen av bærelekt og strølekt er mindre enn 46 mm, skal beina brytes av på NM Hyper Meta-festet.

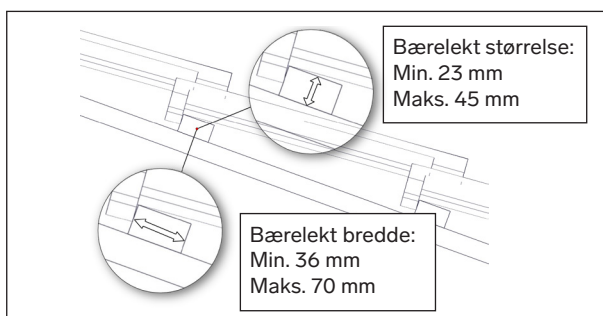


5.

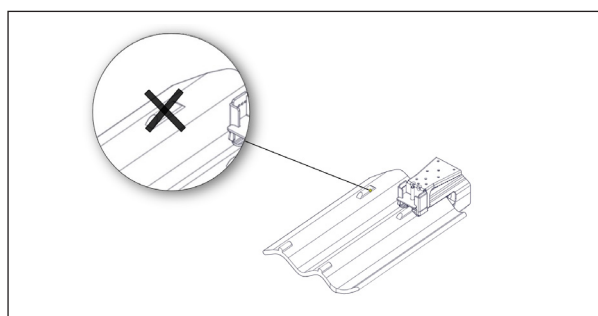


6. Ved montering på teglstein skal de nedre piggene på teglsteinene brytes av ved montering av NM Hyper Meta-festet.


Montering liggende rail

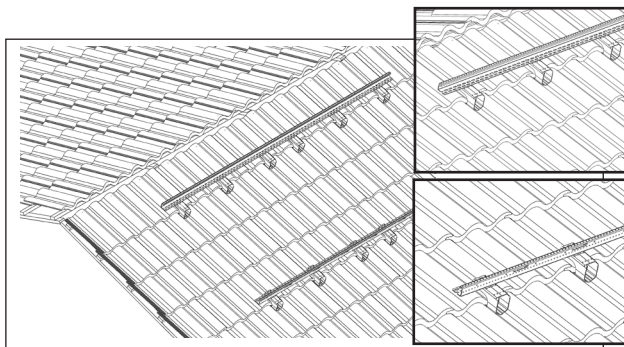


7. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.

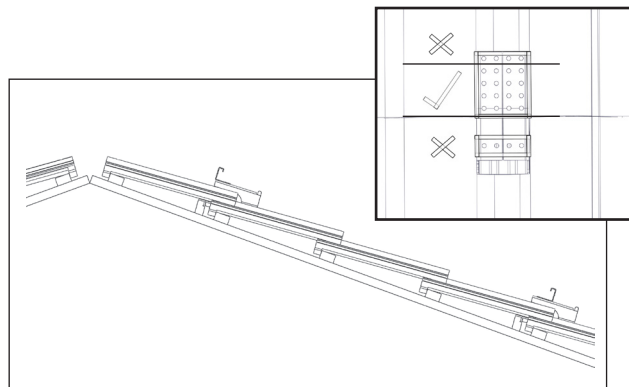

8. Følg alltid hullinstruksjonene ved montering av liggende skinner. Unntak: Hvis skinnens rygg vender mot takfoten, kan også de øverste hullene brukes.

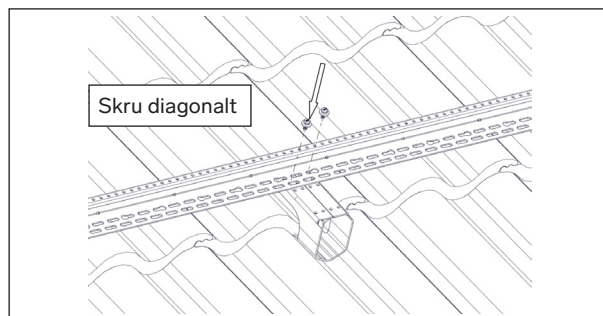


9. Skru to NM Screw diagonalt, én på hver side av den åpne sporet på festets toppkant.

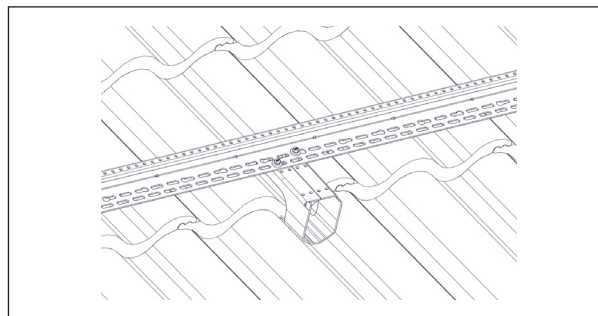


10.


Montering av stående rail

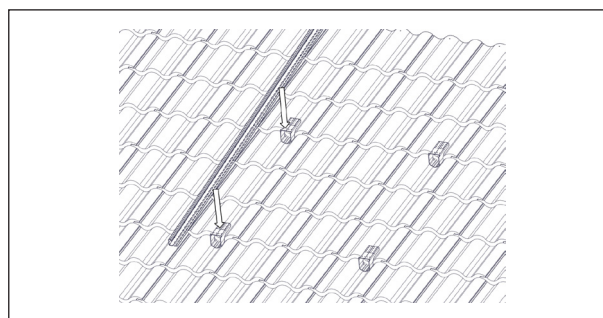


7.

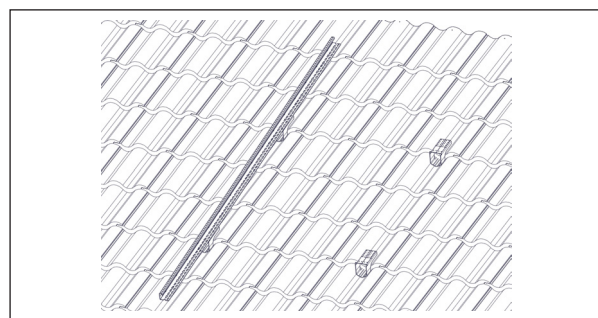


8.

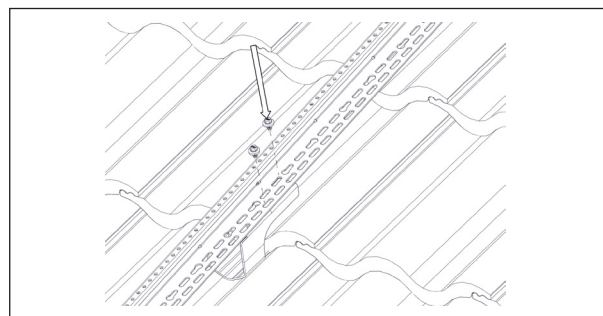

9.

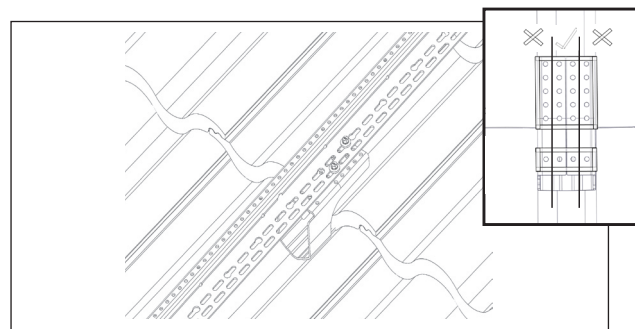


10. Monteres i de to innerste hullradene, den kan festes til hele hullrekken. Skru to NM Screw diagonalt.

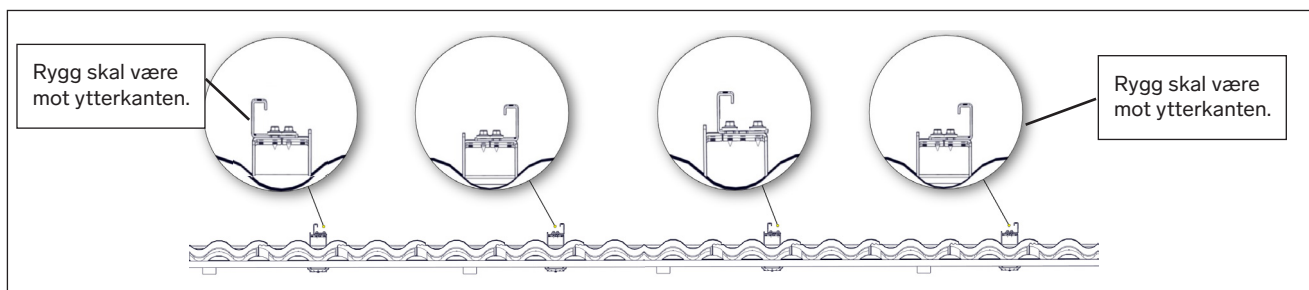


11. Ved stående montering skal ytre skinner ha ryggen ut mot takets ytterkant. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. En skrue skal festes i hver "leppe" på Meta-festet, skrues diagonalt.


Kryssmontering

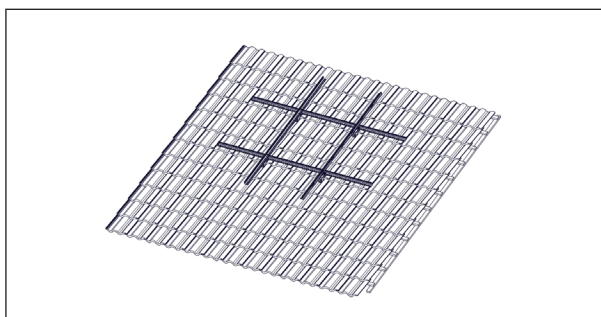


7.

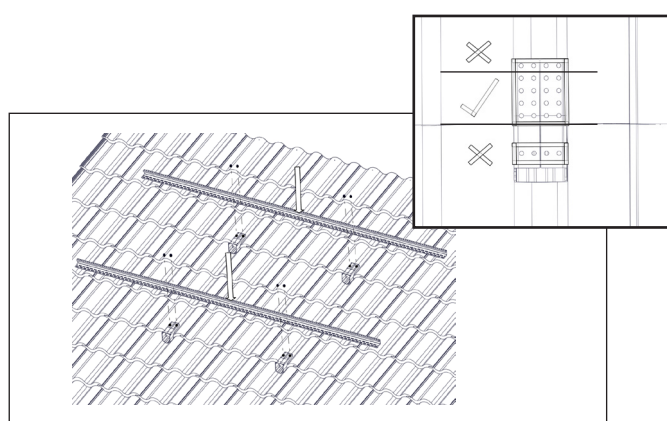


8. Merk, monter kun i henhold til hullinstruksjonene ved den første horisontale skinne.

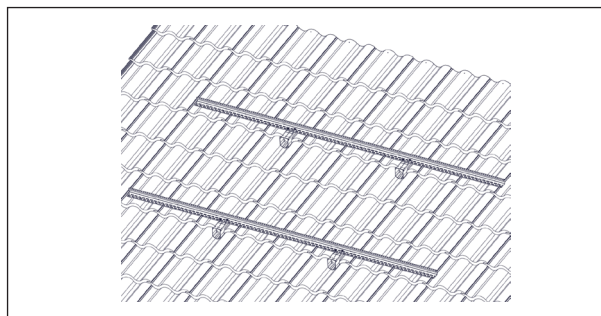


9. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.

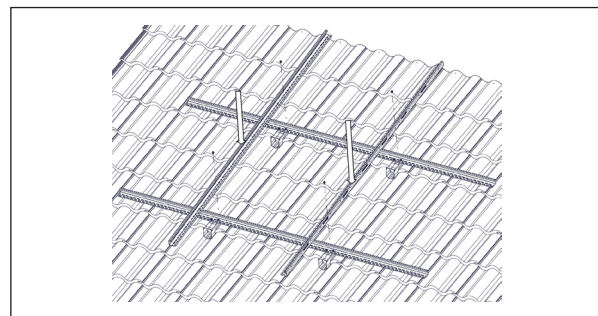

10. Monter den øvre skinne med fortrinnsvis to NM Screw i henhold til tegning fra Nordmount Planner.

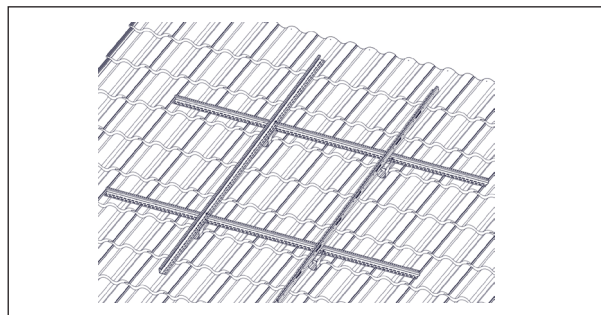


11. Ved kryssmontering skal den vertikale og ytterste skinnen ha ryggen mot takets ytterkant. Se bilde 12.

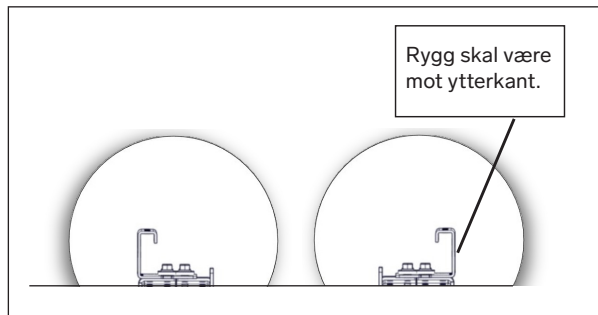


12. Ved kryssmontering skal den stående og ytterste skinnen ha ryggen ut mot takets ytterkant.


Forlengelse rail

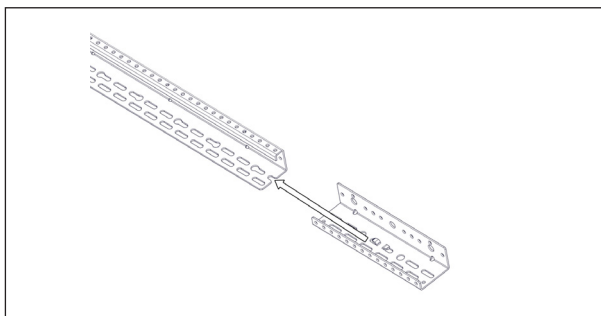


13.

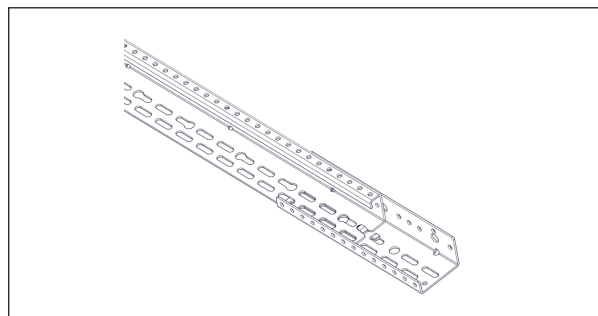


14.

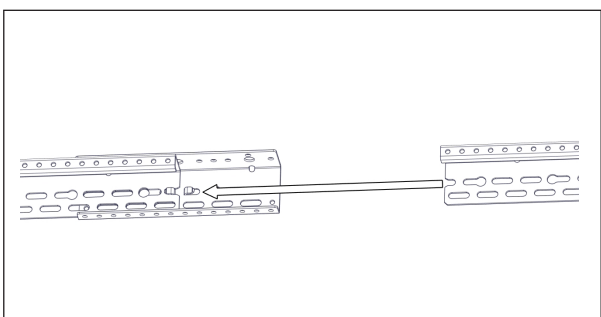


15.

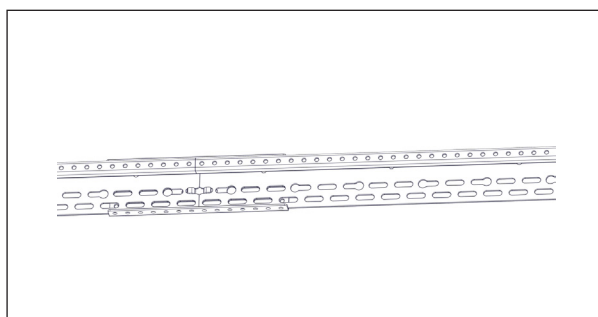


16.

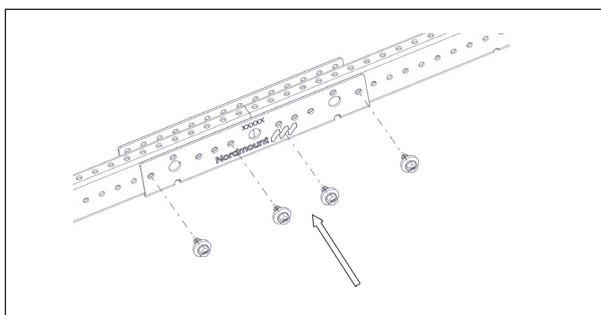


17. Festes totalt med 4 Nm Screw, 2 pr side/skinne.
Det er 4 hull per side å velge mellom.

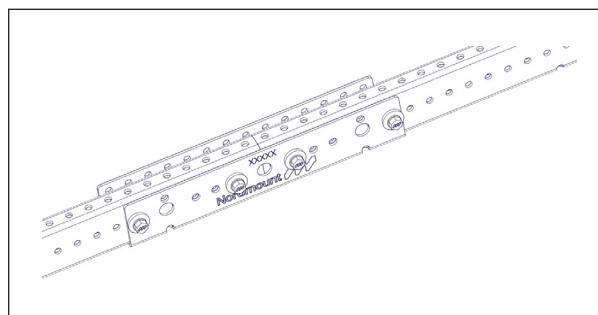


18.

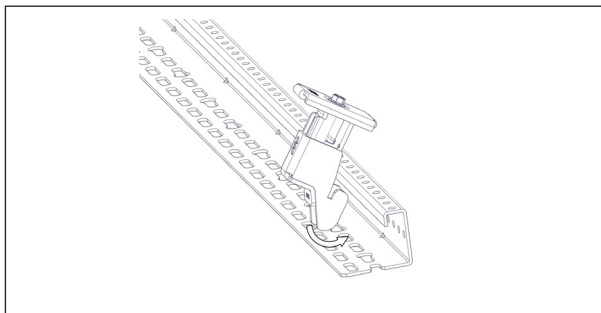


19.

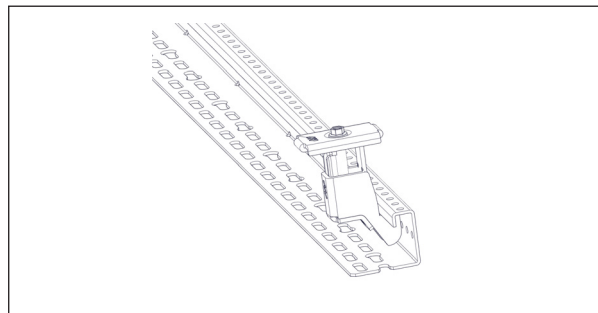


20.

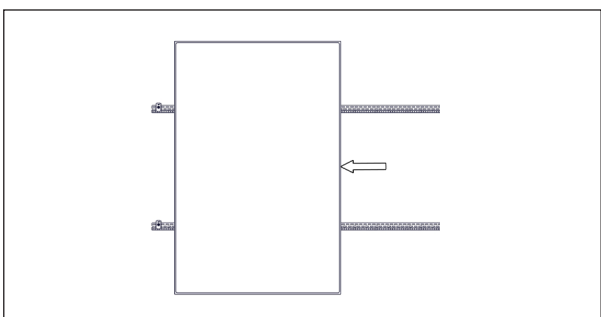


21. Vær oppmerksom på at det maksimalt kan være 35 cm overheng på skinnen fra siste feste.

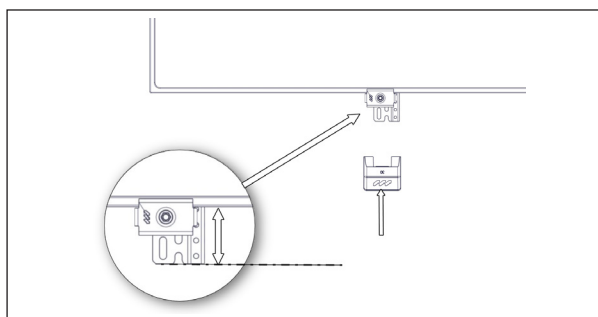


22. Når endestykker er festet kan skinnens utstikk fra panelet ha disse målene: min 35 mm - maks 63 mm.

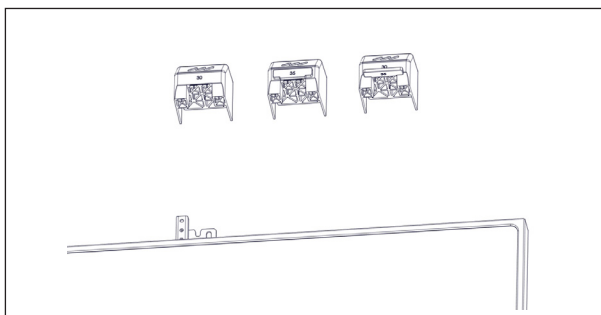


23.

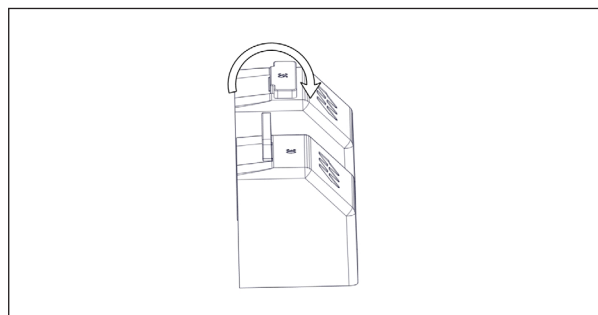


24. Ved 30 mm solpanelhøyde bryter du av fliken på NM Hyper End Cap. Ved 35 mm solpanelhøyde brettes fliken på NM Hyper End Cap.

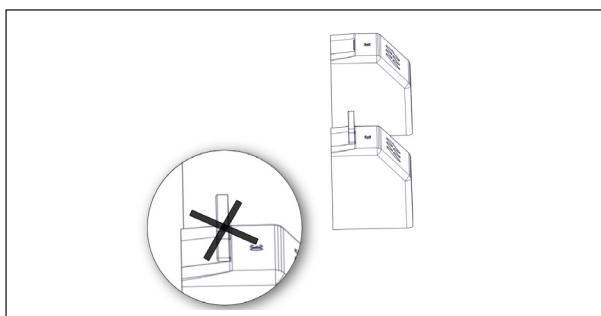


25.

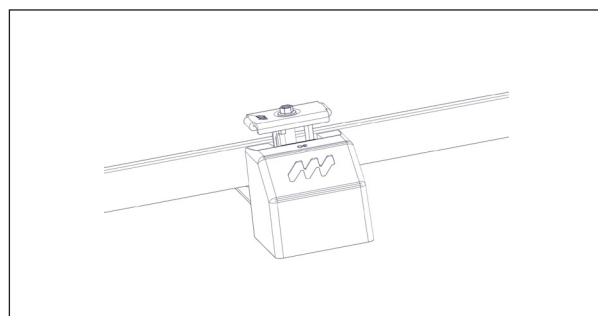


26.

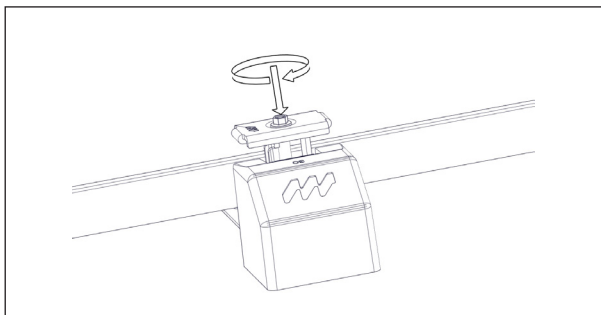


27. Tiltrekkingsmoment 10 Nm. Et tips på dette punktet er å bruke hånden som støtte på endestykket.

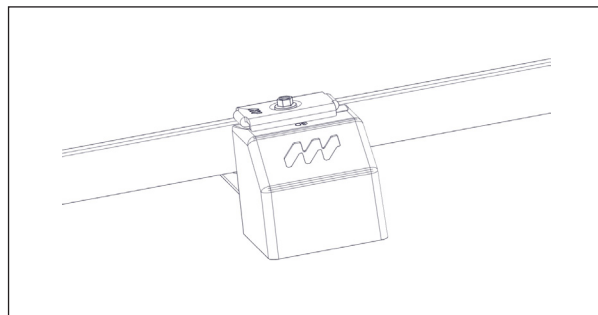


28. Kontroller at festet spenner fast mot endelokket for sikker festing.

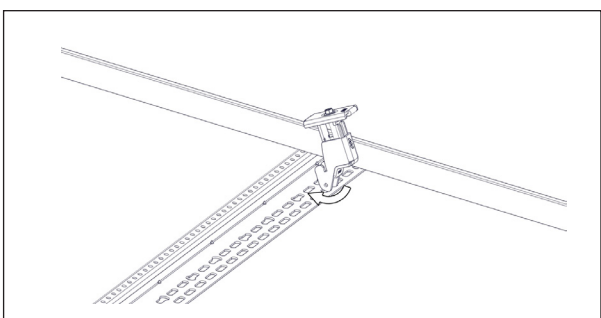


29.

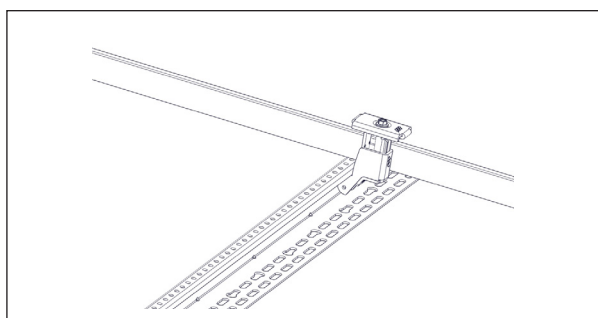


30.

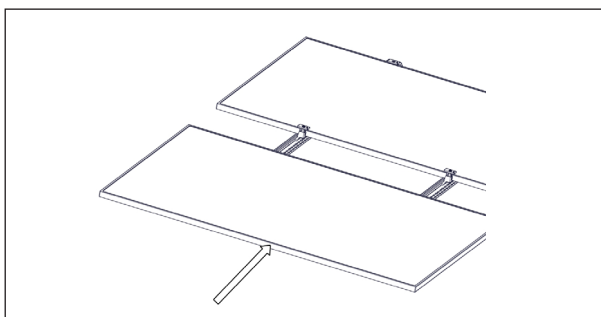


31.

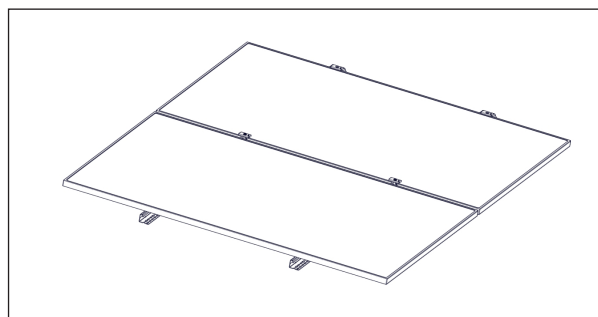

32.

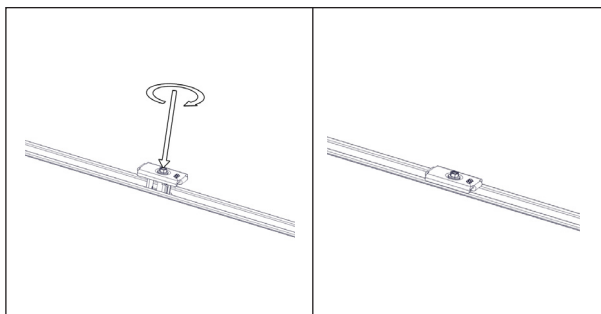

33. Tiltrekningsmoment 10 Nm.

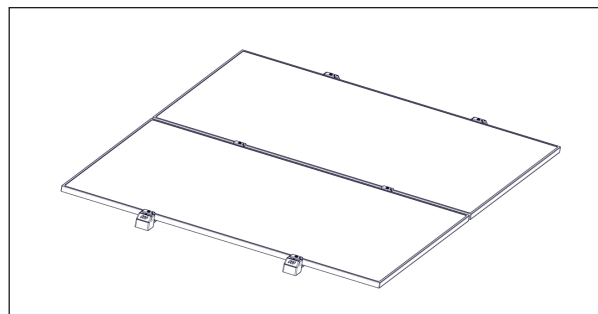

34.